



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.29.004.А № 66478/1

Срок действия до 19 июня 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария; предприятие-изготовитель
Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, Франция

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 67922-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 208-019-2017 с изменением № 1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 марта 2020 г. № 605

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулешов

..... 2020 г.

Серия СИ

№ 043988



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

П Р И К А З

25 марта 2020 г.

605

№

Москва

**О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства
измерений № 66478 «Расходомеры электромагнитные Promag
(модификации Promag 300, Promag 500)» и внесении изменений в описание
типа**

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утверждённого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 февраля 2019 г. № 53732) (далее - Административный регламент), и в связи с обращениями ООО «Эндресс+Хаузер» от 23 декабря 2019 г. № P23122019-2 и № P23122019-3 п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в описание типа на расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 67922-17, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить методику поверки по документу МП 208-019-2017 «ГСИ. Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500). Методика поверки» с изменением № 1, утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 13 сентября 2019 г., и распространить действие документа на расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500), находящиеся в эксплуатации.

3. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 66478 «Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500)», зарегистрированное в Федеральном информационном фонде

по обеспечению единства измерений под номером 67922-17, в связи с внесением изменений в методику поверки.

4. Управлению государственного надзора и контроля (А.М.Кузьмину), ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузину) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельства с описанием типа средства измерений и выдачу его заявителю.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С. Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1807E0FB80EA118900BCB6D090
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 06.11.2019 до 06.11.2020

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 605 от 25.03.2020 г.)

Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500)

Назначение средства измерений

Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500) (далее расходомеры) предназначены для измерений расхода и объема электропроводящих жидкостей с проводимостью более 5 мкСм/см.

Описание средства измерений

Принцип измерений расхода основан на применении закона Фарадея для проводника в магнитном поле, когда в потоке электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, наводится ЭДС, величина которой пропорциональна скорости потока. Измерительный преобразователь значение наведенной ЭДС преобразует в электрический аналоговый/цифровой сигнал, отображаемый на ЖК дисплее самого прибора или передаваемый на персональный компьютер, контроллер.

Расходомер состоит из первичного электромагнитного преобразователя расхода (датчика) Promag H, P, W и одного из измерительных преобразователей (ИП) 300 или 500, смонтированных соответственно компактно и отдельно в герметичных корпусах.

Расходомер является программируемым средством измерений и осуществляет функции:

- измерений объема, объемного расхода измеряемой среды;
- индикации результатов измерений в различных единицах расхода, объема, проводимости и температуры;
- самодиагностики и индикации неисправностей, предупреждений в виде кода ошибок, классифицированных по NAMUR NE 107;
- перенастройки диапазонов измерений;
- самоочистки электродов с возможностью установки периодичности вручную;
- дозирования;
- автоматического сохранения информации о датчике, последних ошибках и настройках ИП в энергонезависимую память HistoROM DAT, встроенную в корпусе ИП. Измеренные значения показаний приборов могут быть сохранены в энергонезависимую память HistoROM DAT с опцией расширенного исполнения (Extended HistoROM), которая увеличивает объем памяти и отображает данные об измерениях в виде графиков;
- удаленной настройки и управления расходомером на расстоянии 10 или 50 м при помощи интегрированной в дисплей или внешней WLAN антенны и на расстоянии до 250 м на открытом воздухе при помощи интегрированного в ИП модуля беспроводной передачи данных по Wireless HART;
- контроля заполненности трубопровода;
- передачи измерительной информации в аналоговом, цифровом/частотном и/или беспроводном виде при помощи интегрированного в преобразователь Promag 300 модуля беспроводной передачи данных по WirelessHART на персональный компьютер, контроллер, мобильный телефон, удаленное устройство индикации.
- контроля электропроводности среды, а в сочетании с датчиком Promag H условного диаметра ДУ15...150 мм - контроля температуры и электропроводности среды для отслеживания стадий процесса мойки/стерилизации по месту монтажа прибора и индикации расчетного массового и скорректированного по температуре объемного расхода.

ИП Promag 300 смонтирован компактно с датчиком, ИП Promag 500 удален от него на расстояние до 300 метров. Обслуживание, настройка, диагностика расходомеров возможна с дисплея, полевого коммуникатора, персонального компьютера, планшета, мобильного телефона или контроллера.

Расходомеры имеют искрозащищенное и/или взрывозащищенное или гигиеническое исполнение со специальными присоединениями.

Расходомеры имеют исполнение, сертифицированное согласно требованиям стандартов IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508) и IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61511) на применение в электрических, электронных, программируемых электронных системах, связанных с безопасностью и имеющих уровень полноты безопасности SIL2 в одноканальных архитектурах и SIL3 при одно-родном резервировании.

В расходомерах реализована технология Heartbeat™, позволяющая осуществлять имитационную поверку путем контроля исправности датчика и электронных элементов первичного преобразователя и дрейфа характеристик электронного преобразователя, влияющих на метрологические характеристики прибора. Имитационная поверка может быть выполнена без демонтажа расходомера с трубопровода и остановки технологического процесса.

Для обслуживания, настройки, диагностики и имитационной поверки расходомеров с персонального компьютера может использоваться веб-браузер или сервисные программы Device Care, FieldCare, PactWare, SIMATIC PDM, AMS Device Manager и прочие.

Для применения расходомера в учетно-расчетных операциях конструктивно предусмотрено пломбирование корпуса электронного преобразователя.

Внешний вид расходомеров приведен на рисунках 1 и 2.

Схема пломбирования приведена на рисунке 3.



Рисунок 1 - Внешний вид расходомера Promag 300 с датчиком Promag H, Promag P и Promag W.



Рисунок 2 - Внешний вид расходомера Promag 500 аналогового и цифрового типа с датчиком Promag H, Promag P и Promag W.



Рисунок 3 - Пломбирование корпуса измерительного преобразователя.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) расходомеров состоит из двух частей Firmware и Hardware. Обработка результатов измерений и вычисление (метрологически значимая часть ПО) производится по специальным расчетным соотношениям, сохраняемых во встроенной программе (Firmware) в виде Hex-File. Доступ к цифровому идентификатору (контрольной сумме) невозможен.

Наименование ПО имеет структуру X.Y.Z, где:

X - идентификационный номер Firmware;

Y - идентификационный номер текущей версии Software (от 00 до 99) – характеризующий функциональность преобразователя (различные протоколы цифровой коммуникации, а также совместимость с сервисными программами).

Z - служебный идентификационный номер (например, для усовершенствования или устранения неточностей (bugs tracing)) - не влияет на функциональность и метрологические характеристики расходомера.

Наименование ПО отображается на дисплее преобразователя при его включении (как неактивное, не подлежащее изменению).

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Promag 300 Promag 500
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 01.yy.zz
Цифровой идентификатор ПО	не отображается

ПО имеет уровень защиты "Высокий" от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077 – 2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение					
Измерительный преобразова- тель	300			500		
Первичный преобразователь	Н	Р	W	Н	Р	W
Исполнение ИП	Компактное			Раздельное		
Пределы допускаемой отно- сительной погрешности изме- рений объемного расхода и объема, %*	$\pm 0,2 \pm \Delta_0^{1)}/$ $\pm 0,5 \pm \Delta_0^{2)}$		$\pm 0,2 \pm \Delta_0^{3)}/$ $\pm 0,5 \pm \Delta_0^{4)}$	$\pm 0,2 \pm \Delta_0^{1)}/$ $\pm 0,5 \pm \Delta_0^{2)}$		$\pm 0,2 \pm \Delta_0^{3)}/$ $\pm 0,5 \pm \Delta_0^{4)}$
Пределы допускаемой отно- сительной погрешности рас- ходомера при имитационной поверке, Δ%**	$\pm 1 \pm \Delta_0^{1)}$					
Температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60			от (-50)-40 до +60		
Степень защиты корпуса	IP 66/67 (NEMA 4X); IP69K (опция)		IP 66/67 (NEMA 4X)	IP 66/67 (NEMA 4X)		
Выходной сигнал	от 0/4 до 20мА, имп./част., релейный, HART, WirelessHART, Modbus, PROFIBUS PA/DP, FOUN- DATION Fieldbus, Ethernet IP, PROFINET					
Температура транспортировки и хранения, °C	от -40 до +60			от -50 до +80		

* при соблюдении требований к длинам прямых участков до и после расходомера, указанных в технической документации. При несоблюдении указанных требований допускаемая погрешность не превышает $(\pm 1 \pm 0,2/v) \%$ (только для Promag H/P/W 300/500 при $15 \text{ мм} \leq \text{Ду} \leq 600 \text{ мм}$). Для других исполнений расходомеров при несоблюдении указанных требований к длинам прямых участков метрологические характеристики не нормируются.

** при соблюдении требований к длинам прямых участков до и после расходомера, указанных в технической документации. При несоблюдении указанных требований допускаемая погрешность не превышает $(\pm 1,5 \pm 0,2/v) \%$ (Promag H/P/W 300/500 при $15 \text{ мм} \leq \text{Ду} \leq 600 \text{ мм}$). Для других исполнений расходомеров при несоблюдении указанных требований к длинам прямых участков метрологические характеристики не нормируются.

1) $\Delta_0 = \pm 0,2/v \%$, где v (м/с) – скорость потока.

2) $\Delta_0 = \pm 0,1/v \%$, где v (м/с) – скорость потока.

3) стандартная калибровка (любые диаметры): $\Delta_0 = \pm 0,2/v \%$, где v (м/с) – скорость потока; специальная калибровка ($\text{Ду} \leq 600 \text{ мм}$): $\Delta_0 = 0$ при $1,5 \text{ м/с} \leq v \leq 10 \text{ м/с}$ и $\Delta_0 = \pm 0,2/v \%$ при $v < 1,5 \text{ м/с}$.

4) стандартная калибровка (любые диаметры): $\Delta_0 = \pm 0,1/v \%$, где v (м/с) – скорость потока; специальная калибровка ($\text{Ду} \leq 600 \text{ мм}$): $\Delta_0 = 0$ при $0,5 \text{ м/с} \leq v \leq 10 \text{ м/с}$ и $\Delta_0 = \pm 0,1/v \%$ при $v < 0,5 \text{ м/с}$.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
Первичный преобразователь (датчик)	Promag H	Promag P	Promag W
Применение	Гигиеническое	Общепромышленное	Водоочистка, водоотведение
Диаметры условных проходов, мм	от 2 до 150	от 15 до 600	от 25 до 1600
Диапазон измерений объемного расхода жидкости (по воде при нормальных условиях) в соответствии с диапазоном скорости потока, м ³ /ч	от 0,0036 до 600	от 0,24 до 9 600	от 0,54 до 70 000
Диапазон скорости потока, м/с	от 0,01 до 10		
Диапазон давления рабочей среды, МПа	от 0 до 4	от 0 до 42	от 0 до 4
Диапазон температуры рабочей среды, °С	от -20 до +150	от -40 до +180	от -20 до +90
Температура окружающего воздуха, °С	от -20 до +60	от -40 до +60	
Степень защиты корпуса	IP 66/67 (NEMA 4X); IP69K (опция)	IP 66/67 (NEMA 4X)	IP 66/67 (NEMA 4X); IP68 (NEMA 6P) (опция)

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц – напряжение постоянного тока, В	220 ⁺³⁰ ₋₁₃₅ 50 ⁺¹⁴ ₋₄ 24±20
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более: – высота – ширина – длина	2427 2476 2600
Масса, кг, не более	от 3,4 до 2940,6
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа	от -50 до +60 (в зависимости от модели) от 30 до 80 от 86 до 107
Средний срок службы, лет	20

Наименование характеристики	Значение
Маркировка взрывозащиты: – Promag 300	Опционально: 1Ex db eb [ia] ПС Т6...Т1 X; Ex tb [ia Da] ПС Т** X; 1Ex db eb ia ПС Т6...Т1 X, Ex tb ПС Т**; 1Ex db [ia] ПС Т6...Т1 X; Ex tb [ia Da] ПС Т** X; 1Ex db ia ПС Т6...Т1 X; Ex tb ПС Т**; 2Ex nA nC ic ПС Т5...Т1 Gc X; 2Ex nA nC [ic] ПС Т5...Т1 Gc X.
– Promag 500	Опционально: 1Ex db eb [ia Ga] ПС Т6...Т5 X, Ex tb [ia Da] ПС Т85°C X (измеритель- ный преобразователь), 1Ex eb ia ПС Т6...Т1 X, Ex ia tb ПС Т** X (датчик); 1Ex db [ia Ga] ПС Т6...Т5 X, Ex tb [ia Da] ПС Т85°C X (измерительный преобразова- тель), 1Ex eb ia ПС Т6...Т1 X, Ex ia tb ПС Т** X (датчик); 1Ex db ia ПС Т6...Т1 X, Ex ia tb ПС Т** X (датчик); [Ex ic] ПС (измерительный преобразова- тель), 2Ex e nA ic ПС Т6...Т1 Gc X (датчик); 2Ex nA nC [ic] ПС Т5...Т4 Gc X или 2Ex nA nC ПС Т5...Т4 Gc X (измерительный преоб- разователь), 1Ex db ia ПС Т6...Т1 X, Ex ia tb ПС Т** X (датчик); 2Ex nA nC [ic] ПС Т5...Т4 Gc X или 2Ex nA nC ПС Т5...Т4 Gc X (измерительный преоб- разователь), 2Ex e nA ic ПС Т6...Т1 Gc (дат- чик); 1Ex de [ia Ga] ПС Т6...Т5 Gb X (измери- тельный преобразователь), 1Ex eb ia ПС X (датчик); 1Ex d [ia Ga] ПС Т6...Т5 Gb X (измеритель- ный преобразователь), 1Ex eb ia ПС Т6...Т1 X (датчик).
Средняя наработка на отказ, ч	569400

Знак утверждения типа

наносится на корпус расходомера методом наклейки и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Расходомер в составе: - первичный преобразователь, - измерительный преобразователь, - кабель для подключения датчика и ИП Promag 500 (опция).	Promag H/P/W 300/500	1 шт.	В соответствии с заказом
Принадлежности: - модем HART, - преобразователь сигнала HART, - набор заземляющих/защитных дисков, - набор заземляющих дисков для Promag H, - набор заземляющих кабелей для Promag P/W, - модуль дисплея A309, A310, - блок выносного дисплея с удалением от ИП на расстояние до 300 м, - защитный козырек.	FXA195- xx HMX50 DK5GD-xxx DK5HR-xxx DK5GC-xxx XPD0031- DKX0001-xxxx 71343504 71343505	1 шт.	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации		1 экз.	Для соответствующего исполнения расходомера
Паспорт		1 экз.	
Методика поверки	МП 208-019-2017 с изменением №1	1 экз.	На партию

Поверка

осуществляется по документу МП 208-019-2017 "ГСИ. Расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500). Методика поверки с изменением № 1", утвержденному ФГУП "ВНИИМС" 13.09.2019 г.

Основные средства поверки:

Рабочий эталон 1-го или 2-го разряда в соответствии с ГПС (часть 1), утвержденной приказом Росстандарта от 07.02.2018 г. №256.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт или выдают свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам электромагнитным (модификации Promag 300, Promag 500)

Приказ Росстандарта от 07.02.2018 г. №256 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статистических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.

Техническая документация фирмы-изготовителя

Изготовитель

Фирма: Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария

Адрес: Kaegenstrasse 7, 4153 Reinach BL 1, Switzerland

Предприятие-изготовитель: Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay, Франция

Адрес предприятия-изготовителя: 35, rue de l'Europe, F - 68700 Cernay, France

Заявитель

ООО "Эндресс+Хаузер"

ИНН 7718245754

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, 5 этаж

Тел.: +7 (495) 783-28-50

Факс: +7 (495) 783-28-55

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

« 30 » 03 2020 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

8 (восемь) ЛИСТОВ(А)



**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(ФГУП "ВНИИМС")**

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП "ВНИИМС"

И.В. Иванникова

3 " 09 2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Расходомеры электромагнитные Promag
(модификации Promag 300, Promag 500)**

Методика поверки
МП 208-019-2017
Изменение № 1

г. Москва
2019

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий документ распространяется на расходомеры электромагнитные Promag (модификации Promag 300, Promag 500) (далее расходомеры) фирмы Endress+Hauser Flowtec AG (Швейцария, Франция), при использовании их в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок при выпуске из производства и после ремонта.

1.2 Интервал между поверками – не более 5 лет.

1.3 Методика описывает 2 метода поверки: проливной и имитационный.

1.4 При первичной поверке применяется только проливной метод поверки.

1.5 Для периодической поверки допускается использование проливного или имитационного метода поверки. Метод поверки выбирается пользователем расходомера, исходя из экономических факторов и особенностей технологического процесса в месте установки расходомера.

2. ПРОЛИВНОЙ МЕТОД ПОВЕРКИ

2.1 Операции поверки

2.1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр, п.2.6.1.;
- проверка идентификационных данных ПО, п.2.6.2.;
- проверка герметичности, п.2.6.3.;
- опробование, п.2.6.4.;
- определение метрологических характеристик, п.2.6.5.

2.2 Средства поверки

2.2.1 При проведении поверки применяют следующие эталоны и испытательное оборудование:

2.2.1.1 При операциях п.2.6.3 гидравлический пресс с контрольным манометром классом точности не более 0,4.

2.2.1.2 При определении метрологических характеристик, соотношение основных погрешностей поверочной установки, эталонов по проверяемому параметру поверяемого расходомера не должно превышать 1:3 и применяют следующие эталоны и испытательное оборудование:

- рабочий эталон 1-ого или 2-го разряда согласно приказу Росстандарта от 07.02.2018 г. № 256 часть 1, с диапазоном измерений, соответствующим диапазону измерений поверяемого расходомера, пределы допускаемой погрешности в 3 раза меньше пределов допускаемой погрешности расходомера;
- источник постоянного тока напряжением 24 В, переменного тока 220 В частотой 50Гц;
- ампервольтметр цифровой Р386, диапазон измерений от 0,1 до 10 В, относительная погрешность $\pm 0,05$ %;
- частотомер универсальный ЧЗ-86, амплитуда до 10 В и частота от 0,1 до

100 МГц;

- термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 28498-90 с ценой деления 0,5 °С, диапазоном измерений до 100 °С;
- психрометр аспирационный М-34-М для измерения влажности в диапазоне от 30 до 90 %, диапазон измерений температуры воздуха от -25 до +50 °С, абсолютная погрешность не более $\pm 0,1$ °С;
- манометр МТИ с пределами измерений от 0 до 1,0 МПа, класс точности 0,6;
- барометр-анероид М-67, диапазон измерений от 80 до 106 кПа (от 610 до 790 мм рт.ст.), абсолютная погрешность ± 106 Па (0,8 мм рт.ст.).

п.2.2.1 (Измененная редакция, изм. № 1)

2.2.2 Используемые эталоны должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

2.2.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

2.3 Требования безопасности

2.3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности определяемые:

- правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на поверочной установке;
- правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонов, испытательного оборудования и поверяемого расходомера приведенными в эксплуатационной документации.

2.3.2 Монтаж электрических соединений должен производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.032-84 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII).

2.3.3 К поверке допускают лиц, имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", изучивших руководство по эксплуатации на расходомер и настоящий документ.

2.4 Условия поверки

2.4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- поверочная среда с удельной электрической проводимостью более 5 мкСм/см, которая применяется в установке, например, вода водопроводная;
- температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С;
- температура измеряемой среды +15...+25 °С, при этом изменение температуры во время измерения не должно превышать 0,5 °С;
- относительная влажность воздуха 30...80 %;
- атмосферное давление 86...107 кПа.

2.5 Подготовка к поверке

2.5.1 Поверяемый расходомер монтируют на поверочной установке и подготавливают к работе согласно руководству по эксплуатации поверяемого расходомера или поверяют на месте эксплуатации без демонтажа с помощью эталонного поверочного оборудования, отвечающего по точности требованиям п. 2.2.

2.5.2 Проводят проверку токового выхода. Для этого задают в ячейке "проверка токового выхода" ("simulation current") не менее трёх из имеющихся токовых значений в произвольном порядке.

Расходомер считают выдержавшим проверку по токовому выходу, если разница заданного значения тока в мА и полученного на ампервольтметре в мА не превышает значения критерия, указанного в руководстве по эксплуатации соответственно исполнению расходомера.

2.5.3 Проводят проверку частотного выхода. Для этого задают в ячейке "проверка частотного сигнала" ("simulation frequency") не менее трёх из имеющихся значений частоты в произвольном порядке.

Расходомер считают выдержавшим проверку по частотному выходу, если значение частоты на выходе расходомера, измеренное частотомером, совпадает с заданным.

Примечание.

При выполнении операций поверки, единицы измерений физических величин у поверочной установки, эталонов и у поверяемого расходомера должны быть одинаковы.

2.6 Проведение поверки

2.6.1 Внешний осмотр.

2.6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:

- на расходомере отсутствуют механические повреждения, препятствующие его применению;
- надписи и обозначения на расходомере четкие и соответствуют требованиям эксплуатационной документации;
- комплектность расходомера, соответствует указанной в документации;
- соответствие исполнения расходомера его маркировке.

Расходомер не прошедший внешний осмотр, к поверке не допускают.

2.6.2 Проверка идентификационных данных ПО.

При запуске расходомера номера версий программного обеспечения должны:

- выводиться на экран преобразователя путем следующих команд в меню прибора Diagnostics → Device info → Firmware version (Диагностика → Информация о приборе → Версия прибора);
- отображаться в программном обеспечении в следующем разделе Diagnostics → Device information → Firmware version (Диагностика → Информация о приборе → Версия прибора).

Номера версий ПО также должны отображаться на дисплее преобразователя при его включении как неактивные, не подлежащие изменению.

Результаты проверки считаются положительными, если отображаются следующие номера версий программного обеспечения:

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Promag 300 Promag 500
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 01.yy.zz
Цифровой идентификатор ПО	не отображается

2.6.3 Проверка герметичности.

2.6.3.1 Проверку герметичности проводят путем создания в полости первичного преобразователя расхода расходомера давления 0,6 МПа. Время выдержки под давлением не менее 15 мин.

2.6.3.2 Расходомер считают выдержавшим проверку, если в течение 15 минут не наблюдалось просачивания жидкости/воздуха, запотевания сварных швов и снижения давления.

2.6.4 Опробование.

2.6.4.1 Опробуют расходомер на поверочной установке путем увеличения/уменьшения расхода жидкости в пределах рабочего диапазона измерений.

2.6.4.2 Результаты опробования считают удовлетворительными, если при увеличении/уменьшении расхода жидкости соответствующим образом изменялись показания на дисплее расходомера, на мониторе компьютера, контроллера, выходной измерительный сигнал/сигналы, миллиамперметре, частотомере.

2.6.5 Определение метрологических характеристик

Допускается определение только используемых в технологическом процессе метрологических характеристик.

2.6.5.1 Проведение поверки по объему.

Погрешность расходомера при измерении объема определяют сравнением измеренного объема жидкости, прошедшей через расходомер с показаниями поверочной проливной установки в трёх точках, соответствующих $0,03Q_{\max}$, $0,2 Q_{\max}$ и $0,5 Q_{\max}$, где $Q_{\max}$ – максимальный предел измерений расходомера (для $D_u > 100$ мм допускается $0,03Q_{\max}$, $0,1Q_{\max}$ и $0,2Q_{\max}$). Число измерений в каждой точке не менее двух, при допустимом отклонении установленного объёмного расхода Q_v от контрольных точек $\pm 3\%$.

Относительную погрешность расходомера в процентах для каждого поверочного расхода определяют по формуле

$$\delta_v = \frac{V_p - V_y}{V_y} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где

V_y – объём жидкости, измеренный поверочной установкой;

V_p – объём жидкости, измеренный расходомером, т.е. показания расходомера на дисплее, мониторе компьютера/контроллера.

Примечание: значение точек первичной калибровки может не совпадать со значением точек, по которым проводится периодическая поверка.

Расходомер считают выдержавшим поверку, если значение его погрешности при измерении объема в каждой точке при каждом измерении не превышает значения допускаемой погрешности δ'_v , рассчитанной по формуле, соответствующей исполнению прибора, указанной в таблице, т.е. выполняется условие $|\delta_v| \leq |\delta'_v|$:

Таблица 2

Вторичный преобразователь Promag	Первичный преобразователь	Допускаемая относительная погрешность, $\delta'_v, \%$
300/500	Н/Р	$\pm 0,5 \pm 0,1/v$
		$\pm 0,2 \pm 0,2/v$
	W	$\pm 0,2 \pm 0,2/v$
		$\pm 0,2 (1,5 \text{ м/с} \leq v \leq 10 \text{ м/с}),$ $\pm 0,2 \pm 0,2/v (v < 1,5 \text{ м/с})^*$
		$\pm 0,5 \pm 0,1/v$
		$\pm 0,5 (0,5 \text{ м/с} \leq v \leq 10 \text{ м/с}),$ $\pm 0,5 \pm 0,1/v (v < 0,5 \text{ м/с})^*$
где $v = 10 \times Q_y/Q_{\max}$ (м/с) – скорость потока, соответствующая установленному расходу. *специальная калибровка для $Dy \leq 600$ мм		

Таблица 2 (Измененная редакция, изм. № 1)

Примечание:

- при положительном результате поверки по измерению объема, расходомер признают годным для измерений объемного расхода;
- при использовании импульсного выхода измеренное расходомером значение объема пересчитывают по формуле

$$V_p = N_i \times q ,$$

где

N_i - количество импульсов, измеренных расходомером за время измерений объема, имп.;

q – цена импульса при измерении объема, м³/имп.

2.6.5.2 Проведение поверки по расходу.

Относительную погрешность расходомера при измерении расхода определяют сравнением показаний дисплея, монитора компьютера/контроллера с показаниями поверочной установки в пределах рабочего диапазона расхода в трёх точках: $0,03Q_{\max}$, $0,2Q_{\max}$ и $0,5Q_{\max}$ (для $Dy > 100$ мм допускается $0,03Q_{\max}$, $0,1Q_{\max}$ и $0,2Q_{\max}$, для $> Dy 300$ мм допускается $0,03Q_{\max}$, $0,1Q_{\max}$ и $0,14Q_{\max}$).

Число измерений в каждой точке не менее двух, при допустимом отклонении установленного расхода Q от контрольных точек $\pm 3 \%$. На заданном расходе Q проводят измерение установленного расхода жидкости Q_y . Относительную погрешность расходомера δ_q в процентах при каждом поверочном расходе определяют по формуле

$$\delta_q = \frac{Q_p - Q_y}{Q_y} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где

Q_y - расход жидкости измеренный установкой при установленном расходе Q ;

Q_p - расход жидкости измеренный расходомером, т.е. показания расходомера на дисплее, мониторе компьютера/контроллера или миллиамперметре, частотомере.

Примечание: значение точек первичной калибровки может не совпадать со значением точек, по которым проводится периодическая поверка.

Расходомер считают выдержавшим поверку, если экспериментальное значение его погрешности δ_q полученное на поверочной установке при измерении установленного расхода жидкости Q_y в каждой точке при каждом измерении на заданном расходе Q не превышает значения допускаемой погрешности δ'_q рассчитанное по формуле, соответствующей исполнению прибора (см. таблицу 2), т.е. выполняется условие $|\delta_q| \leq |\delta'_q|$.

Примечание:

– при использовании частотного выхода значение расхода пересчитывают по формуле

$$Q_p = \frac{Q_{\max} - Q_{\min}}{F_{\max} - F_{\min}} \times f, \quad (3)$$

где

$Q_{\min}$ и $Q_{\max}$ – значения нижнего и верхнего пределов диапазона измерений расхода, м³/ч;

$F_{\min}$ и $F_{\max}$ – значения нижнего и верхнего пределов частотного диапазона соответствующие значениям нижнего и верхнего пределов диапазона измерений расхода, Гц,

f – текущая частота, пропорциональная рабочему расходу, Гц.

2.6.5.3 Интерпретация результатов поверки:

– при положительном результате поверки по измерению объема, расходомер признают годным для измерений объема, объемного расхода и объемного дозирования жидких сред, имеющих удельную электрическую проводимость более 5 мкСм/см;

– при положительном результате поверки по измерению объемного расхода, расходомер признают годным для измерений объемного расхода, объема и объемного дозирования жидких сред;

– расходомер признают годным к применению с метрологическими характеристиками, указанными в таблице 2 для конкретного исполнения расходомера, при соблюдении требований к длинам прямых участков до и после расходомера, приведенных в технической документации;

– расходомер с первичными преобразователями W, P и H ($15 \text{ мм} \leq D_u \leq 600 \text{ мм}$) признают годными к применению с допускаемой погрешностью объемного расхода (объема) $= (\pm 1 \pm 0,2/v) \%$ при несоблюдении требований к длинам прямых участков до и после расходомера, приведенных в технической документации. Здесь $v = 10 \times Q/Q_{\max}$ (м/с) - скорость, соответствующая измеренному расходу Q . Для других исполнений расходомеров при несоблюдении указанных требований к длинам прямых участков метрологические характеристики не нормируются.

2.6.5.4 При замене вторичного преобразователя, полностью операции поверки расходомера не выполняют. Все параметры первичного преобразователя расхода: k-фактор, диаметр условного прохода, допустимые диапазоны расхода, версия программного обеспечения, серийный номер хранятся в модуле памяти S-DAT, который переустанавливается в новый преобразователь. После этого выполняются только действия согласно п.п. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 настоящей методики на месте эксплуатации прибора без его демонтажа.

2.7 Оформление результатов поверки

2.7.1 Результаты поверки рекомендуется оформлять протоколом по форме, указанной в приложении А.

2.7.2 Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки в свидетельстве о поверке или записью в паспорте средства измерений.

2.7.3 При отрицательных результатах поверки расходомер к применению не допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

3. ИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОВЕРКИ

3.1 Операции поверки

3.1.1 Имитационный метод поверки расходомеров Promag 300, Promag 500 состоит из следующих операций:

- внешний осмотр, п. 3.6.1;
- проверка идентификационных данных ПО расходомера, п. 3.6.2;
- контроль метрологических характеристик, п. 3.6.3.

3.2 Средства поверки

3.2.1 Для контроля метрологических характеристик расходомера применяют следующее оборудование:

- программное обеспечение с функцией Heartbeat Verification, которое должно быть активировано в расходомере.
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-49А амплитудой до 50 В и частотой 0...10 кГц (для расходомеров с частотно-импульсным выходным сигналом).

3.2.2 Персональный компьютер с возможностью подключения к расходомеру при помощи USB или Ethernet интерфейса (см. руководство по эксплуатации) или мобильное устройство или планшет с точкой доступа по WI-FI и веб-браузером.

3.3 Требования безопасности

3.3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности определяемые:

- правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на месте эксплуатации расходомера,
- правилами безопасности по эксплуатации поверяемого расходомера, приведенными в соответствующих руководствах по эксплуатации.

3.3.2 Монтаж электрических соединений должен проводиться в соответствии с ГОСТ 12.3.032 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII).

3.3.3 К поверке допускают лиц, имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", изучивших руководство по эксплуатации расходомера.

3.3.4 К поверке допускают лиц, изучивших инструкцию по применению технологии Heartbeat™ или прошедших информационный семинар по работе со встроенной в расходомер технологией Heartbeat™ с подтверждением соответствующим свидетельством, выданным компанией ООО "Эндресс+Хаузер".

3.4 Условия поверки

3.4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха 0...30 °С;
- температура процесса (при поверке без демонтажа) 0...80 °С;
- атмосферное давление 86...107 кПа;
- давление процесса избыточное (при поверке без демонтажа) 0...1,5 МПа;
- относительная влажность воздуха 30...80 %.

3.5 Подготовка к поверке

3.5.1 Имитационную поверку расходомера допускается проводить без демонтажа с трубопровода и остановки технологического процесса.

3.5.2 Перед началом поверки выполняют электрическое подключение поверяемого расходомера к персональному компьютеру одним из способов, описанных в руководстве по эксплуатации расходомера, или беспроводное удаленное подключение персонального компьютера, мобильного устройства или планшета согласно руководству по эксплуатации.

3.5.3 Выполняют активацию программного обеспечения с функцией Heartbeat Verification, если в коде прибора отсутствует опция функции Heartbeat Verification. Активация функции проводится при помощи настроек прибора в разделе Setup → Advanced setup → Enter access code (Настройка → Расширенная настройка → Ввести код доступа).

3.5.4 Если поверяемый расходомер установлен во взрывоопасной зоне, предусмотренной модификацией прибора, то допускается удаленное подключение к нему персонального компьютера, мобильного устройства или планшета согласно руководству по эксплуатации.

3.5.5 При поверке расходомера с частотным/импульсным выходным сигналом выполняется электрическое подключение частотомера к соответствующим выходам расходомера по схемам, указанным в Приложении Б (поменяла местами по порядку).

3.5.6 Выходной токовый сигнал поверяемого расходомера должен быть задействован по время поверки.

3.6 Проведение поверки

3.6.1 Внешний осмотр.

3.6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают, что:

- на расходомере отсутствуют механические повреждения, препятствующие его применению;
- надписи и обозначения на паспортной табличке расходомера соответствуют требованиям эксплуатационной документации;
- комплектность расходомера соответствует указанной в документации;
- исполнение расходомера соответствует его маркировке.

3.6.1.2 Расходомер, не прошедший внешний осмотр, к поверке не допускают.

3.6.2 Проверку идентификационных данных ПО расходомера проводят в соответствии с пунктом см. п. 2.6.2 данной методики. Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения дополнительно сравнивается со значением Firmware version в PDF отчете, формируемом в соответствии с инструкцией по применению технологии Heartbeat™.

3.6.3 Контроль метрологических характеристик.

3.6.3.1 С помощью функции (Diagnostic → Heartbeat → Performing verification → Start verification) (Диагностика → Heartbeat → Выполнение проверки → Начало проверки), в соответствии с инструкцией по применению технологии Heartbeat™, в расходомере иницируется процедура самопроверки, в ходе которой контролируются следующие параметры:

Исправность электронных элементов первичного преобразователя:

- контроль симметрии времени отклика токового сигнала и напряжения на катушках в цепи катушек возбуждения поля при смене полярности (параметры Short time symmetry, Holding voltage symmetry);
- контроль катушек возбуждения магнитного поля и токового сигнала в них (параметр Coil current loss, Coil current stability, Coil resistance);

- контроль кабелей к электродам (Cable defect);

Дрейф характеристик электронного преобразователя измерительных сигналов:

- дрейф референсного напряжения, встроенного в модуль цифровой обработки сигнала и цепи возбуждения магнитного поля (параметр Supply voltage);

- внешний контроль дрейфа референсного напряжения, встроенного в модуль цифровой обработки сигнала и цепи возбуждения магнитного поля (параметр External reference voltage);

- контроль линейности усиления сигнала на электродах (параметр Linearity of electrode measuring circuit);

- контроль усиления измеряемого сигнала относительно нулевой точки (параметр Offset electrode measuring circuit);

- дрейф характеристик модуля формирования аналогового выходного сигнала (параметр I/O module).

- контроль условий процесса (System status): проводимость среды (если доступна), температура среды (если доступна), текущее значение объемного расхода, температура электроники и т.д.

Примечание:

При отрицательных результатах проверки параметра контроля условий процесса выполняется следующий порядок действий:

- идентификация кода ошибки в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор;

- устранения причин ошибки;

- допускается повторное проведение п. 3.6.3.1.

3.6.3.2 Для контроля характеристик модуля формирования выходных сигналов расходомера с импульсным/частотным выходным сигналом (см. пункт 3.5.5) проводится внешний режим проверки: к клеммам выходного сигнала подключают частотомер согласно схеме Приложения Б, в меню прибора выбирается параметр имитируемого расходомером выходного сигнала (см. Приложение В), который измеряют частотомером и вносят вручную в поля Measuring value (Измеренное значение) диалогового окна интерфейса прибора (Diagnostic → Heartbeat → Performing verification → Verification mode: External verification → Start verification) (Диагностика → Heartbeat → Выполнение проверки → Режим проверки: Внешняя проверка → Начать проверку) (см. Приложение В).

3.6.3.3 Результаты поверки считаются положительными, если в отчете о поверке,

формируемом программой Heartbeat™ (Verification report, см. Приложение Г), результаты контроля параметров расходомера отображаются в виде (Passed) (Пройдено). При положительных результатах имитационной поверки расходомер Promag 300, Promag 500 признают годным к измерениям объемного расхода и объема жидкости с допускаемой погрешностью $(\pm 1 \pm 0,2/v) \%$ *, где v (м/с) – скорость потока.

Примечание:

Указанная погрешность обеспечивается при соблюдении требований к длинам прямых участков до и после расходомера, указанных в технической документации. При несоблюдении указанных требований допускаемая погрешность не превышает $(\pm 1,5 \% \pm 0,2/v) \%$ (только для расходомеров с первичными преобразователями W, P и H ($15 \text{ мм} \leq \text{Ду} \leq 600 \text{ мм}$), где $v = 10 \times Q_y/Q_{\text{max}}$ (м/с) – скорость потока, соответствующая установленному расходу.

Для других исполнений расходомеров при несоблюдении указанных требований к длинам прямых участков метрологические характеристики не нормируются.

3.7. Оформление результатов поверки

3.7.1. Согласно руководству по эксплуатации и инструкции по применению технологии Heartbeat™, происходит сохранение результатов, формируемых в виде отчета в pdf файле.

Отчет (см. Приложение Г), который является протоколом поверки, выводят на печать.

3.7.2 Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки в свидетельстве о поверке или записью в паспорте средства измерений.

3.7.3 При отрицательных результатах поверки расходомер к применению не допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Приложение А
(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ проливной поверки по объему расходомера электромагнитного
Promag _____ .

серийный номер расходомера _____
 диаметр условного прохода, мм _____
 применяемый диапазон измерений расхода, м³/ч _____

Результаты поверки по пунктам методики:

- 2.5.** Заключение по подготовке к поверке _____
2.6.1. Внешний осмотр _____
2.6.2. Заключение по проверке идентификационных данных ПО _____
2.6.3. Заключение по проверке герметичности _____
2.6.4. Заключение по опробованию _____
2.6.5.1. Относительная погрешность измерений объема δ_v _____

Относительная погрешность измерений объема δ_v

Рабочий расход [м ³ /ч]		Измерение	Показания расходомера по объему, V_p [м ³]	Показания расходомерной установки по объему, V_y [м ³]	Относительная погрешность, δ_v [%]	Допускаемая относительная погрешность, δ_v [%]
1.		1				
		2				
2.		1				
		2				
3.		1				
		2				

Заключение о пригодности расходомера: _____

Поверитель: _____ (_____) " ____ " _____

ПРОТОКОЛ поверки по объемному расходу расходомера электромагнитного
Promag _____ .

серийный номер расходомера _____
диаметр условного прохода, мм _____
применяемый диапазон измерений расхода, м³/ч _____

Результаты поверки по пунктам методики:

- 2.5.** Заключение по подготовке к поверке _____
2.6.1. Внешний осмотр _____
2.6.2. Заключение по проверке идентификационных данных ПО _____
2.6.3. Заключение по проверке герметичности _____
2.6.4. Заключение по опробованию _____
2.6.5.2 Относительная погрешность измерений расхода δ_Q _____


Относительная погрешность измерений объемного расхода δ_Q

Рабочий расход [м ³ /ч]		Измерение	Показания расходомера по объемному расходу, Q_p [м ³ /ч]	Показания расходомерной установки по объемному расходу, Q_y [м ³ /ч]	Относительная погрешность, δ_Q [%]	Допускаемая относительная погрешность, δ_Q [%]
1.		1				
		2				
2.		1				
		2				
3.		1				
		2				

Заключение о пригодности расходомера: _____

Поверитель: _____ (_____) " ____ " _____

Приложение Б

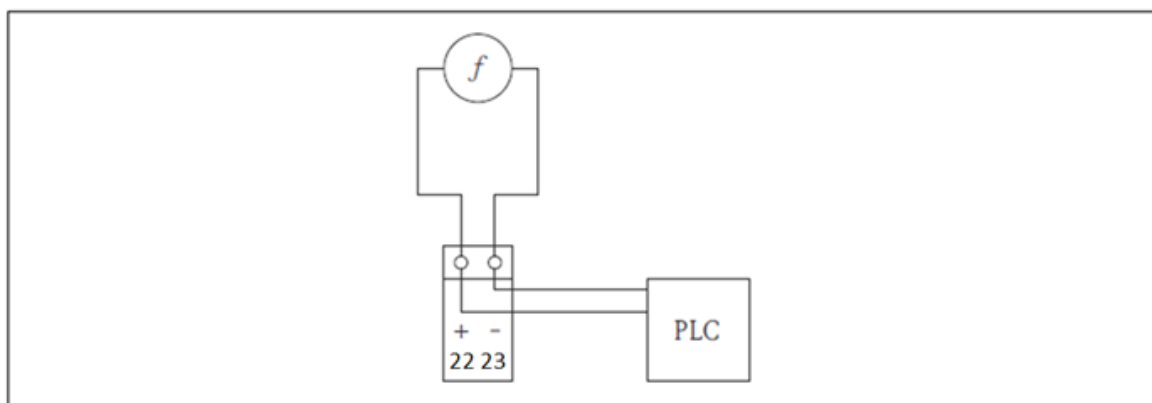

22, 23 – клеммы частотно-импульсного выходного сигнала расходомера, f – частотомер, PLC – контроллер

Приложение В

Основное меню > Диагностика > Heartbeat > Выполнение проверки

Год		17
Месяц		Март 
День		13
Час		12
Минута		30
Режим проверки		Внешняя проверка 
Инфо о внеш.приб		ЧЗ-49
Начать проверку		Частотный выход 1 
Прогресс		
Изм. знач.		10000.0000 Hz
Выходн. значение		10000.0000 Hz
Статус		Готово
Полный результат		Успешно

Приложение Г

ПРОТОКОЛ имитационной поверки электромагнитного расходомера Promag 300,
Promag 500

Verification report Promag 300

Endress+Hauser
People for Process Automation

Plant operator: _____

Device information	
Location	_____
Device tag	Promag
Module name	C300-01
Nominal diameter	DN25 / 1"
Device name	Promag 300
Order code	5W3B25-18J6/0
Serial number	P7172819000
Firmware version	01.01.04

Heartbeat
Technology

Calibration	
Calibration factor	0.75003
Zero point	1

Verification information	
Operating time (counter)	0d03h44m23s
Date/time (manually recorded)	30.10.19 08:45
Verification ID	4
Verification mode	Internal verification

Overall verification result*	
Passed	Details see next page

*Result of the complete device functionality test via Heartbeat Technology

Confirmation

Heartbeat Verification verifies the function of the flowmeter within the specified measuring tolerance, over the useful lifetime of the device, with a total test coverage > 94 %, and complies with the requirements for traceable verification according to DIN EN ISO 9001:2008 – Section 7.6 a. (attested by TÜV-SÜD Industrieservices GmbH)

Notes

Date

Operator's signature

Inspector's signature

www.endress.com

Verification DTM

Page 1

Verification report Promag 300

Plant operator: _____

Device identification and verification identification

Serial number	P7172819000
Device tag	Promag
Verification ID	4



Sensor	 Passed
Shot time symmetry	 Passed
Hold voltage symmetry	 Passed
Coil current loss	 Passed
Coil current stability	 Passed
Coil resistance	 Passed
Electrode circuit 1	 Passed
Electrode circuit 2	 Passed
Electrode circuit EPD	 Passed
Sensor electronic module (ISEM)	 Passed
Supply voltage	 Passed
External reference voltage	 Passed
Linearity and reference voltage	 Passed
Offset of electrode measuring circuit	 Passed
Hold voltage feedback	 Passed
Shot voltage feedback	 Passed
Electronic current loss	 Passed
Coil circuit measurement	 Passed
Shot control circuit	 Passed
Electrode signal integrity	 Passed
System status	 Passed
I/O module	 Passed
Input/output 1	26-27 (I/O 1)  Passed
Input/output 2	24-25 (I/O 2)  Passed
Input/output 3	22-23 (I/O 3)  Passed

Verification report Promag 300

Plant operator: -----

Device identification and verification identification

Serial number	P7172819000
Device tag	Promag
Verification ID	4

[illegible]

Verification report

[illegible]

Verification report Promag 300

Plant operator: -----

Device identification and verification identification	
Serial number	P7172819000
Device tag	Promag
Verification ID	4



Test item	Unit	Actual
Process conditions		
Volume flow value verification	dm³/h	17660.7031
Conductivity value verification	µS/cm	NaN
Electronic temperature	°C	30.6750

Приложение Г (перевод)

Отчет о проверке Promag 300

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Пользователь: _____

Информация о приборе

Место	_____
Обозначение прибора	Promag
Название модуля	C300-01
Номинальный диаметр	DN25 / 1"
Название прибора	Promag 300
Заказной код прибора	5W3B25-1BJ6/0
Серийный номер	P7172819000
Версия программного обеспечения	01.01.04



Калибровка

Коэффициент калибровки	0.75003
Нулевая точка	1

Информация о проверке

Время работы (счетчик)	0d03h44m23s
Дата/время (отмечается вручную)	30.10.19 08:45
ID проверки	4
Режим проверки	Внутренняя проверка

Общие результаты проверки

☒ Выполнено	Подроб. на след. странице
---	---------------------------

* Результат полного тестирования функциональности прибора с технологией Heartbeat Technology

Подтверждение

Технология Heartbeat Verification проверяет функционирование расходомера в рамках указанной погрешности измерения, на протяжении срока службы прибора, функциональным тестом > 94 %, и соответствует требованиям отслеживаемой проверки согласно стандарту DIN EN ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 а. (аттестовано TUV-SUD Industrieservices GmbH)

Комментарии

_____	_____	_____
Дата	Подпись пользователя	Подпись инспектора

Отчет о проверке Promag 300

Пользователь: -----

Идентификация устройства и Идентификация проверки

Серийный номер	P7172819000
Обозначение прибора	Promag
ID проверки	4



Сенсор	✓	Выполнено	
Симметрия по времени скачка	✓	Выполнено	
Симметричность напряжения удержания	✓	Выполнено	
Потеря тока на катушке	✓	Выполнено	
Стабильность тока на катушке	✓	Выполнено	
Сопротивление на катушке	✓	Выполнено	
Electrode circuit 1	✓	Выполнено	
Electrode circuit 2	✓	Выполнено	
Electrode circuit EPD	✓	Выполнено	
Эл. модуль сенсора (ISEM)	✓	Выполнено	
Напряжение питания	✓	Выполнено	
Внешнее референсное напряжение	✓	Выполнено	
Линейность и эталонное напряжение	✓	Выполнено	
Сдвиг измерительной цепи электрода	✓	Выполнено	
Обр. связь по напряжению удержания	✓	Выполнено	
Обратная связь по скачку напряжения	✓	Выполнено	
Потеря тока электроники	✓	Выполнено	
Измерение цепи обмотки	✓	Выполнено	
Цепь управления скачком	✓	Выполнено	
Целостность сигн. электрода	✓	Выполнено	
Статус системы	✓	Выполнено	
Модуль ввода/вывода	✓	Выполнено	
Ввод/вывод 1	26-27 (I/O 1)	✓	Выполнено
Ввод/вывод 2	24-25 (I/O 2)	✓	Выполнено
Ввод/вывод 3	22-23 (I/O 3)	✓	Выполнено

Отчет о проверке Promag 300

Пользователь: -----

Идентификация устройства и Идентификация проверки

Серийный номер	P7172819000
Обозначение прибора	Promag
ID проверки	4



Объект тестирования	Единица	Текущее значение	Мин.	Макс.	Визуализация
Сенсор					
Однократ. погрешность симметрии		1.0000	0.9000	1.1000	
Погрешность симметрии		1.0000	0.9000	1.1000	
Погрешность утечки тока	%	-0.0711	-10.000	10.0000	
Смещение тока катушки	%	0.02	-0.1	0.1	
Отклонение тока катушки	%	-0.01	-0.1	0.1	
Значение сопротивления катушки	Ohm	85.3	50.0	240.0	
Electrode impedance 1	Ohm	100000			
Electrode impedance 2	Ohm	100000			
Электрод EPD	Ohm	100000			
E1/E2 импеданс электрода при E1	Ohm	100000			
E1/E2 импеданс электрода при E2	Ohm	100000			
Эл. модуль сенсора (ISEM)					
Внешнее референсное напряжение 1	V	NaN			
Линейность и эталонное напряжение 1		0.9971			
Линейность и эталонное напряжение 2		0.9969			
Смещение измерительной точки		-0.5553	-100.00	100.000	
Значение удержания обратного	%	2.37	-10.0	10.0	
Однократ. значение обратного	%	-0.35	-20.0	20.0	
Погрешность утечки тока	%	-0.07	-10.0000	10.0000	
Значение цепи обмотки	%	-0.06	-1.0	1.0	
Однократное значение контрольной	%	-0.13	-10.0	10.0	
Отклонение целостности сигнала	%	-0.03	-40.0	40.0	
Статус системы					

Объект тестирования	Единица	Текущее значение	Мин.	Макс.	Визуализация
I/O модуль	а				
Выход 1 значение 1		0.0074	-0.3050	0.3050	□□□□■□□□□□
Выход 1 значение 2		0.0000	0.0000	0.0000	□□□□□□□□□□
Выход 2 значение 1		1.0000	0.9995	1.0005	□□□□■□□□□□
Выход 2 значение 2		0.0000	0.0000	0.0000	□□□□□□□□□□
Выход 3 значение 1		0.0015	-0.1496	0.1496	□□□□■□□□□□
Выход 3 значение 2		0.0000	0.0000	0.0000	□□□□□□□□□□

Отчет о проверке Promag 300

Пользователь: -----

Идентификация устройства и Идентификация проверки

Серийный номер	P7172819000
Обозначение прибора	Promag
ID проверки	4



Объект тестирования	Единица	Текущее значение
Условия процесса		
Поверка объемного расхода	dm ³ /h	17660.7031
Значение поверки проводимости	μS/cm	NaN
Температура электроники	°C	30.6750